

编号：HCAP-2022-0015（XP）

高州市东岸供销社宏达加油站

安全现状评价报告

广东汇成检测技术股份有限公司

APJ-（粤）-015

2022年08月26日

高州市东岸供销社宏达加油站

安全现状评价报告

法定代表人：黄 陈

技术负责人：刘海军

评价项目负责人：林毅峰

2022年08月26日

(安全评价机构公章)



高州市东岸供销社宏达加油站

安全现状评价报告

参加安全评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记号	专业/职称	签名
项目负责人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
项目组成员	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	潘杰
	王斌	S011011000110202000251	041367	自动化	王斌
	何小荣	1200000000301272	027902	电气	何小荣
报告编制人	林毅峰	0800000000205408	007061	化工机械/工程师	林毅峰
	游海	S011044000110191001084	030225	化工工艺	游海
	潘杰	1700000000201023	021518	安全/工程师	潘杰
报告审核人	谢雄英	S011044000110192002847	025385	安全	谢雄英
过程控制负责人	韩效栋	1600000000301592	030430	机械	韩效栋
技术负责人	刘海军	S011044000110191001059	018856	电气/高级工程师	刘海军



2.项目概况

2.1 基本情况

高州市东岸供销社宏达加油站（以下简称“该加油站”）成立于1993年03月27日，因该加油站更换负责人，遂于2022年08月05日重新取得高州市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：914409817993218086；营业场所：高州市东岸岑山官塘；负责人：林志雄；类型：集体分支机构（非法人）；营业期限：长期；经营范围：主要经营车用汽油、柴油（详情见附件营业执照）。

该加油站于2019年9月29日取得茂名市应急管理局核发的危险化学品经营许可证，证书编号：粤茂应经【2019】0193号；有效期至2022年09月28日；许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（1674）【备注：二级加油站，其中汽油罐 $40\text{m}^3 \times 3$ 个；柴油罐 $40\text{m}^3 \times 1$ 个】。



该加油站设置有：SF双层 40m^3 汽油罐3个（备注：其中一个储罐为隔舱罐，分隔为2个 20m^3 的汽油罐）；SF双层 40m^3 柴油罐1个；1油品2枪加油机1台；2油品2枪加油机1台；2油品4枪加油机2台；针对汽油设置有加油、卸油油气回收处理装置。该加油站的总储存容积为 140m^3 （柴油折半算入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。

该加油站目前在职人员共9人，员工上岗前均进行了三级教育，考核合格后上岗。该加油站的负责人兼安全生产主要负责人为林志雄，

已取得了危险化学品经营单位主要负责人安全资格证书；另设 2 名专职安全管理人员—黄志彬、黄冬梅，均已取得危险化学品经营单位安全管理人员资格证书。

该加油站基本情况见表 2.1-1。

表 2.1-1 加油站基本情况表

加油站名称	高州市东岸供销社宏达加油站						
加油站地址	高州市东岸岑山官塘			联系方式	林志雄：18759262000		
安全主要负责人	林志雄		安全管理人员		黄志彬、黄冬梅		
职工人数	9 人		安全管理人员	3 人	持证上岗人数	3 人	
占地面积	1046m ²	储存能力	140m ³ （柴油折半算入总容积）		加油站级别	二级	
加油机数量		4 台		加油枪数量	12 支	竣工验收时间	/
建、构筑物情况	名称	结构类型	耐火等级	层数	高度（m）	占地面积（m ² ）	
	加油亭（罩棚）	砼柱钢网结构	二级	1	6.1（净空）	399	
	站房（营业室）	钢筋混凝土结构	二级	1	3.5	112	
	辅房	钢筋混凝土结构	二级	1	10	142.42	
储油情况	序号	油品名称及编号	单罐容积（m ³ ）台数		材质	形式	
	1	0 号柴油	40m ³ ×1		SF 双层油罐	卧式埋地	
	2	92 号汽油	40m ³ ×2		SF 双层油罐	卧式埋地	
	3	95 号汽油	40m ³ ×1（备注：分隔为 2 个 20m ³ 的汽油罐）		SF 双层油罐	卧式埋地	
主要消防安全设施、器具配备情况	名称	型号、规格	数量	状况	备注		
	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	2 具	良好	加油（储罐）区		
	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	12 具	良好	加油（储罐）区、站房、卸油区、辅房		
	二氧化碳灭火器	MT3	2 具	良好	发配电房（站房内）		
	灭火毯	1.5m×1.5m	6 块	良好	加油（储罐）区、卸油区		
	消防沙	/	2m ³	良好	卸油区		
主要管理制度名称	全员安全生产责任制【安全生产领导小组安全职责、站长(安全主要负责人)安全职责、安全管理人员安全生产工作职责、班（组）长安全职责、会计安全职责、加油站计量员安全职责、加油员安全职责、收银员安全职责】；化学品安全管理制度【防火防爆管理制度、防止中毒窒息管理制度、防泄漏管理制度】；经营、销售管理制度；安全投入保障制度；安全生产奖惩制度；安全教育培训制度；安全检查及隐患排查制度；应急管理制 度；风险管理制度；事故管理制度；职业健康管理制度；安全检查制度；临时动火审批制度；临时用电安全管理规定；安全值班制度；防止静电危害十条规定；岗位操作安全规程【卸油操作规程；加油操作规程；油罐计量操作规程】；配电房安全操作规程。						
加油站法定代表人或负责人签字： 			加油站（盖章）： 				
2022 年 月 日			2022 年 月 日				

8.评价结论

安全评价结论

对高州市东岸供销社宏达加油站现状安全评价，得出以下评价结论：

(1) 该加油站经营的汽油为首批重点监管的危险化学品。该加油站经营和储存过程中存在的危险有害因素有火灾爆炸、中毒与窒息、车辆伤害、触电、高处坠落等。该加油站不构成危险化学品重大危险源。

(2) 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)和《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014年版)对该加油站经营和储存场所的站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施和给排水、电气、报警和紧急切断系统、建(构)筑物、绿化等方面进行对照检查，均符合规范要求。

(3) 高州市东岸供销社宏达加油站证照文书齐全，有营业执照、消防监督检查记录、防雷检测报告、危险化学品经营许可证等。

(4) 每个工作班次均配备安全生产管理人员。

(5) 加油站已建立了全员安全生产责任制、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度等管理制度。

(6) 油站站长和安全管理人員具有安全资格证书；新员工需进行三级教育培训考核合格后上岗，从业人员定期参加内部培训。

(7) 该加油站制定了生产安全事故应急预案，并定期进行演练。

(8) 参照化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准对该加油站进行逐项评价，该加油站均符合要求，不存在重大生产安全

事故隐患。

(9) 通过事故树分析可知，加油站火灾爆炸事件的发生有 30 种途径，并且它的发生必然是 30 个最小割集中的某个最小割集的基本事件同时存在的结果。加油站管理人员、操作人员可根据 30 个最小割集中各基本事件的特性及其可能发生的条件采取预防措施，从而保证加油站运行过程的安全。

(10) 经过对该加油站储罐区汽车槽车油罐火灾爆炸危险指数评价得知：油罐车爆炸初评计算结果，火灾爆炸指数 99.2，危险等级属中等，暴露半径为 25.4m，暴露面积为 2026m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内 60%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

经过补偿后，火灾爆炸指数 73.4，危险等级为较轻。暴露半径为 18.8m，暴露面积为 1110m²。一旦发生火灾、爆炸事故，暴露半径内 44%的财产将可能破坏，如果在火灾区内有操作人员，有可能造成人员伤亡事故。

因此，该加油站卸车运行中应加强安全管理，采取严格的安全防护措施，并确保各项安全措施有效，才能保证加油站的安全运营。

综合结论：根据加油站安全评价现场检查表评价结果，高州市东岸供销社宏达加油站相关证照齐全，生产规章制度健全，各项安全设施和措施完善，符合国家相关法律、法规、标准及规范的规定，其生产安全条件符合安全的要求。




宏达加油站现场照片



评价公司人员现场检查



加油站全貌

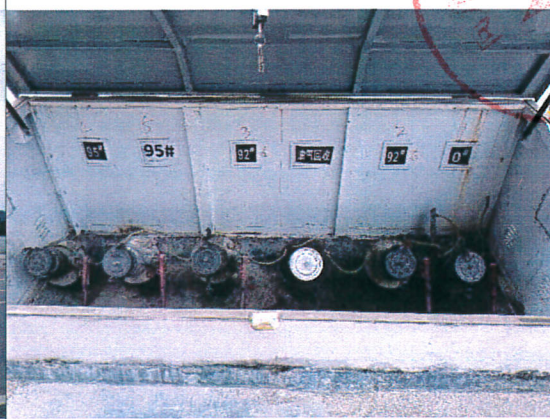

卸油口



宏达加油站现场照片




静电接地报警装置、消防沙、消防间



操作井



加油机

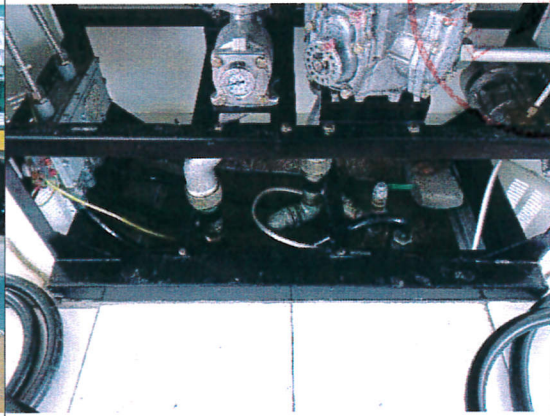


加油机内部



液位仪




油罐渗漏在线监测仪

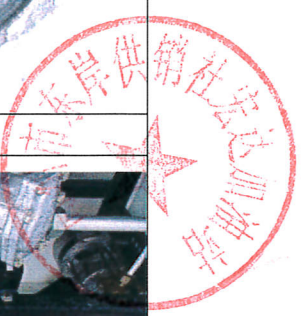

宏达加油站现场照片



紧急切断按钮

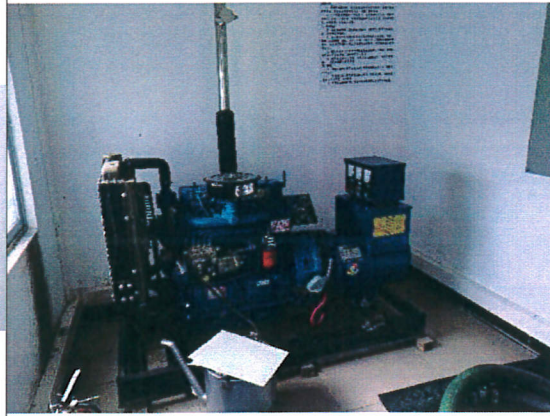

发配电房



加油站北面



加油站东面



加油站南面



加油站西面

